

MANUTENÇÃO CORRETIVA DO ELEVADOR

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA

PINTURA (MAIN)

28/05/2026 19:27

#15



O QUE FOI FEITO

SUBSTITUIÇÃO DAS QUATROS CORREIAS A46



AÇÕES REALIZADAS

Elevador da pintura próximo ao bloco 58 operava normalmente sem carga, ao adicionar carga o mesmo acionava porém não elevava a carga.

Foi realizada inspeção visual nas correias em funcionamento e foi verificado que em ambos os motores havia desgaste excessivo das correias, onde ao tentar subir com carga a polia movida permanecia travada e a polia motora permanecia em movimento deslizando na correia.



OBSERVAÇÕES

Plano de melhoria:


- Realizar lubrificação do fuso a cada 15 dias
- Realizar inspeção das correias mensalmente
- Analisar possível vazamento do telhado em cima do elevador
- Organizar infra elétrica do cabos de ligação do elevador
- Instalar borrachas dos braços do elevador.



REGISTROS FOTOGRÁFICOS



ANTES

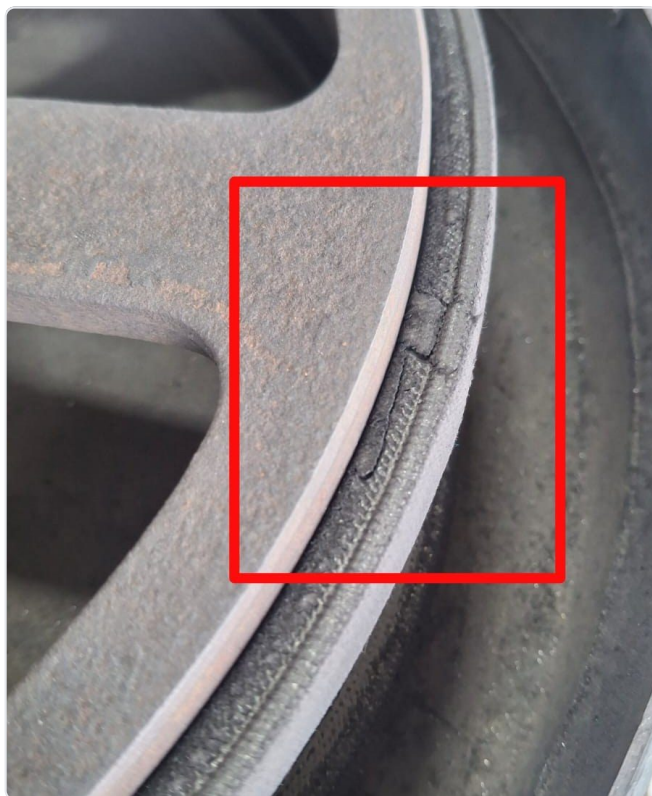



DEPOIS

